

ВЕСЫ НЕАВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ EK-i и EW-i

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

EK-120i
EK-410i
EK-1200i
EK-4100i

EK-200i
EK-610i
EK-2000i
EK-6100i
EK-12Ki

EK-300i
EK-600i
EK-3000i
EK-6000i

EW-150i

EW-1500i

EW-12Ki



AND
Эй энд Ди, Япония

Содержание

1. Введение	3
2. Распаковка весов.....	3
Наименование.....	3
3. Наименования частей и функции	4
4. Установка.....	5
4-1. Установка весов.....	5
4-2. Источник питания	5
5. Работа весов.....	6
5-1. Включение/отключение питания	6
5-2. Подсветка дисплея	6
5-3. Единицы измерения	7
5-5. Основная операция.....	7
5-6. Диапазон взвешивания для серии EW- <i>i</i>	8
5-7. Режим счета предметов (pcs).....	10
5-8. Режим вычисления процентов (%).....	11
6. Взвешивание.....	12
6-1. Пример установки.....	12
7. Калибровка.....	14
1. Калибровка с помощью гири.....	14
7-2. Поправка на изменение ускорения свободного падения.....	16
8. Функции	17
8-1. Работа с клавиатурой.....	17
8-2. Вход в режим установки функций	17
8-3. Пример установки.....	18
8-4. Перечень функций.....	19
9. Серийный интерфейс RS-232C.....	21
9-1. Спецификация интерфейса	21
9-2. Формат данных	22
9-3. Режим вывода данных	22
9-4. Командный режим	23
10. ID номер и нормы организации работ в лаборатории (GLP).....	24
10-1. Установка идентификационного номера	24
10-2. Пример вывода данных	25
10-3. Процедура вывода “Отчета о калибровке”	27
10-4. Процедура вывода “Отчета о калибровочном тесте”	28
10-5. Процедура вывода “Блока начала” и “Блока конца”	30

11. Опции	31
11-1. ОР-04 Релейный выход компаратора и звуковой сигнал.....	31
11-2. ОР-07 Блок поддонного крюка.....	32
11-3. ОР-09 Блок аккумуляторных батарей (Ni-MH)	33
11-4. ОР-12 Футляр.....	33
12. Обслуживание	33
12-1. Замечания по обслуживанию	34
12-2. Сообщения об ошибках.....	34
13. Ссылка на методику поверки	36
14. Программное обеспечение	36
14. Гарантийный и текущий ремонт.....	37
15. Хранение и утилизация.....	37
16. Метрологические и технические характеристики	38
17. Габаритные размеры	40
19. Установка ускорения свободного падения.....	41

1. Введение

В этом руководстве описываются принципы работы весов, и даются рекомендации по улучшению результатов их работы.

Весы неавтоматического действия *EK-i* и *EW-i* (далее электронные весы *EK-i* и *EW-i*) имеют следующие характеристики:

- Весы серии *EK-i* – это электронные весы с высоким разрешением (1/6,000 ~ 1/60,000).
- Весы серии *EW-i* – это весы с тройным диапазоном взвешивания; каждый диапазон имеет разрешение 1/3,000.
- Весы обеих серий обладают аналогичными функциями, в том числе функцией счета, вычисления процентов и компаратора.
- LCD дисплей с подсветкой позволяет работать в слабо освещенных помещениях.
- Стандартный серийный интерфейс RS-232C позволяет выполнять подключение к принтеру или персональному компьютеру.
- Возможен вывод отчета в соответствии с требованиями GLP (Нормы организации работ в лаборатории) через серийный интерфейс.
- Весы могут работать портативно, если используется блок аккумуляторных батарей (опция OP-09).



Сохраняйте инструкцию для последующего применения. Сохраняйте упаковку для ее дальнейшего использования при доставке весов в органы сертификации для регулярной ежегодной поверки.


2. Распаковка весов

2-1. Распаковка

При распаковке проверьте комплектность поставки (см. пункт 2.2):

2-2. Комплектность поставки

	Наименование	Количество
1	Весы	1 шт.
2	Адаптер сетевого питания	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации	1 экз.

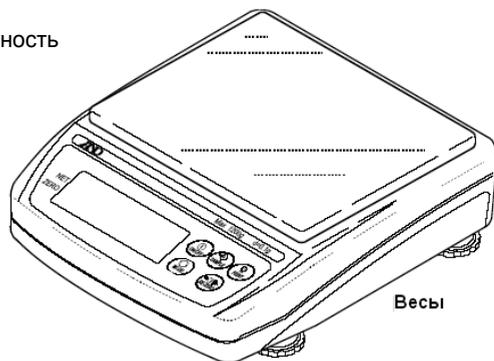


Сетевой адаптер



Руководство пользователя



3. Наименования частей и функции

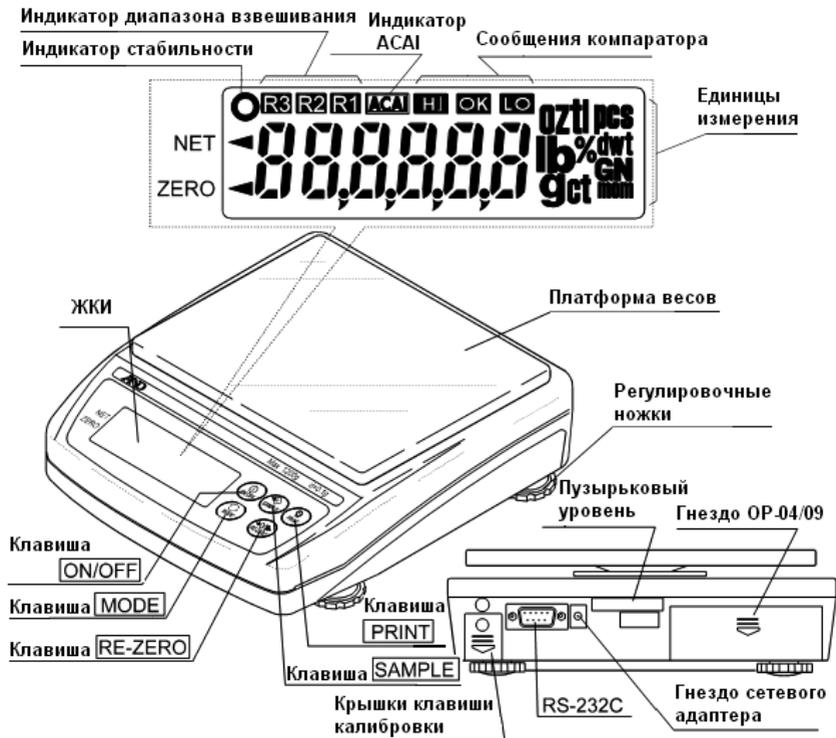

ON/OFF

Включение/Выключение питания.



PRINT

Распечатка результатов взвешивания на принтере.



SAMPLE

Нажмите для входа в режим установки функций.



MODE

Переключение единиц измерения (режим взвешивания).

Режим взвешивания (только EW-*i*):
изменение диапазона взвешивания (если выбрано rmg 0).
Режим счета предметов PCS:
вход в режим запоминания веса одного предмета.
Режим вычисления процентов:
вход в режим запоминания веса, принятого за 100%.



O/T
RE-ZERO

Обнуление дисплея.

4. Установка

4-1. Установка весов

1. Поместите чашку на основное устройство, как показано на предыдущей странице.
2. Отрегулируйте уровень весов с помощью регулировочных ножек. Проверьте точность регулировки с помощью пузырькового уровня.

Размещение весов

Для обеспечения точности измерений и создания наилучших условий для работы весов, необходимо соблюдать следующие правила:

- ❑ Не устанавливайте весы в тех местах, где возможны сквозняки, вибрация, запыленность, значительные колебания температуры, конденсация, а также возникновение магнитных полей.
- ❑ Не устанавливайте весы на мягких поверхностях, а также таких, которые могут вызвать смещение уровня весов.
- ❑ Не устанавливайте весы в местах, подверженных воздействию солнечного света.
- ❑ Не устанавливайте весы рядом с нагревательными приборами или кондиционерами.
- ❑ Не пользуйтесь нестабильными источниками переменного тока.
- ❑ Не устанавливайте весы там, где возможно присутствие горючих или коррозионных газов.
- ❑ Прежде чем приступить к работе, дождитесь, пока температура весов станет равна температуре окружающего воздуха.
- ❑ Включите питание весов, по крайней мере, за полчаса до начала работы, чтобы весы смогли прогреться.

4-2. Источник питания

В качестве источника питания может использоваться сетевой адаптер или блок аккумуляторных батарей (Опция OP-09).

Работа с сетевым адаптером

Используйте стабильный источник питания. Для работы подключите сетевой адаптер к специальному разъему на задней панели весов EK/EW-*i*.

Использование блока аккумуляторных батарей (OP-09)

Вставьте блок аккумуляторных батарей в специальное отделение весов.

Весы могут работать от аккумуляторных батарей непрерывно в течение 9 часов.

- ❑ *Если при работе от батарей на дисплее появилось "Lb0", зарядите батареи или используйте сетевой адаптер.*
- ❑ *Инструкции по установке и зарядке батарей см. в п. "11-3 OP-09 Блок аккумуляторных батарей".*
- ❑ *Не забудьте зарядить батареи перед первым использованием.*

5. Работа весов

5-1. Включение/отключение питания

1. Для включения питания нажмите клавишу **ON/OFF**.



На дисплее высветятся все символы, как показано на рисунке.
(На дисплее появятся все доступные единицы измерения.)

Затем все символы дисплея погаснут за исключением единицы измерения и десятичной точки.

Весы стабилизируются, и на дисплей будет выведено нулевое значение массы и индикатор ZERO (нулевое значение при работающих весах).

Диапазон нулевого значения при работающих весах составляет $\pm 10\%$ от наибольшего предела взвешивания относительно откалиброванной нулевой точки. Если весы включены в то время, когда на них находится груз, масса которого выходит за пределы этого диапазона, будет выполнено тарирование весов, и появятся индикаторы NET и ZERO.

2. При повторном нажатии клавиши **ON/OFF** питание весов выключится.

☐ Функция автоматического отключения питания

Возможно автоматическое отключение питания в том случае, если на дисплее в течение 5 минут сохраняется нулевое значение массы. См. «8-5. Перечень функций», функция «*poFF*».

5-2. Подсветка дисплея

Подсветка дисплея включается в том случае, если значение массы изменяется более чем на 4 цифры (цифра – дискретность дисплея), а также при нажатии на любую клавишу. После того, как значение массы стабилизируется на какое-то время, подсветка автоматически выключится. Можно сделать установку, при которой подсветка дисплея будет всегда включена или всегда выключена. Подробнее см. «8-5. Перечень функций», функция «*ltup*».

5-3. Единицы измерения

В качестве единицы измерения массы используется грамм, иногда бывает нужно выбрать режим счета предметов (в шт.) или вычисления процентов (в %).

Единицы измерения, доступные для пользователя, устанавливаются на заводе изготовителе.

5-4. Выбор единиц измерения

Для выбора единиц измерения нажмите клавишу **MODE**.

В следующих разделах описываются три наиболее распространенные единицы измерения: g (режим измерения массы), PCS (режим счета предметов) и % (режим вычисления %).




Каждое нажатие этой клавиши переключает единицы измерения в порядке, описанном на предыдущей странице.

5-5. Основная операция


1. Выберите единицу измерения.
2. Если показания дисплея отличны от нуля, нажмите клавишу **RE-ZERO** для обнуления дисплея.
3. Если вы используете тару (контейнер), поместите ее на чашку весов и нажмите клавишу **RE-ZERO** для обнуления дисплея.
4. Поместите взвешиваемый предмет на чашку весов или в контейнер. Дождитесь появления индикатора стабильности (○) и прочтите результат.
5. Удалите груз с чашки весов.

□ Замечание

Нажатие клавиши RE-ZERO приводит к обнулению весов в том случае, если отклонение массы от нулевого значения при работающих весах составляет $\pm 2\%$ значения НПВ. При этом на дисплее появляется индикатор ZERO ◀. Если масса превышает $+2\%$ от значения НПВ, она будет вычтена, как масса тары. В этом случае на дисплее

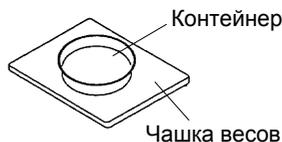

Взвешиваемый объект

 

появятся индикаторы ZERO и NET.

Предостережения в процессе работы

- ❑ При считывании или запоминании результата убедитесь, что на дисплее присутствует индикатор стабильности.
- ❑ Не нажимайте на клавиши острыми предметами (например, карандашом).
- ❑ Не кладите на чашку весов предметы, масса которых превышает НПВ весов.
- ❑ Не допускайте попадания жидкости и пыли на поверхность весов.

5-6. Диапазон взвешивания для серии EW-i

- ❑ Весы серии EW-i имеют 3 диапазона взвешивания. На дисплее диапазон, к которому принадлежит взвешиваемый груз, отмечается маркером R1, R2 или R3.
- ❑ Имеется функциональная установка, позволяющая выбрать, как изменяется диапазон взвешивания.
- ❑ Можно установить автоматический диапазон (rng 1), ручной (rng 0) или фиксированный (rng 2 - 4).

Процедура

Установка	Действия
rng 1	<p>Автоматический диапазон</p> <ul style="list-style-type: none">❑ Если значение массы превышает максимальное значение диапазона взвешивания, диапазон взвешивания изменяется автоматически с более низкого на более высокое значение.❑ Если чашка весов пуста, дисплей имеет нулевое значение, и на нем присутствует индикатор ZERO, диапазон взвешивания изменяется от более высокого к более низкому значению.❑ Если в то время, когда весы находятся в более высоком диапазоне, будет нажата клавиша RE-ZERO, весы будут тарированы и обнулены, и будет установлен самый низкий диапазон взвешивания.

rng 0	<p>Ручной диапазон</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Нажмите клавишу SAMPLE в то время, когда на дисплее находится результат взвешивания (за исключением режима счета и вычисления %). Диапазон измерения изменяется на более высокий при любой нагрузке. ❑ Нажмите клавишу SAMPLE для перехода из более высокого диапазона в самый низкий. При этом чашка весов должна быть пуста, а дисплей должен быть нулевым и показывать индикатор ZERO. ❑ Если нажата клавиша RE-ZERO в то время, когда весы находятся в более высоком диапазоне взвешивания, они будут тарированы и обнулены, и будет установлен самый низкий диапазон измерения. Если масса груза не превышает 2% НПВ, при нажатии клавиши RE-ZERO не происходит тарирования весов, но происходит их обнуление, и диапазон взвешивания не изменяется. Для изменения диапазона при нулевом дисплее нажмите клавишу SAMPLE.
rng 2 - 4	<p>Фиксированный диапазон</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Диапазон взвешивания фиксирован. Установите диапазон в соответствии с целями взвешивания.

5-7. Режим счета предметов (pcs)

Позволяет определить число предметов в навеске. Масса стандартного образца (одного предмета) используется для пересчета результата взвешивания с целью определения количества взвешиваемых предметов.

 
Выбор режима счета предметов

1. Нажмите клавишу **[MODE]**, чтобы выбрать режим **[pcs]***.
*(**pcs** :шт)





Запоминание массы одного предмета

2. Нажмите клавишу **[SAMPLE]** для входа в режим запоминания веса одного предмета.
3. Чтобы выбрать количество предметов в образцовой навеске, нажмите клавишу **[SAMPLE]**. Количество может быть установлено равным 5, 10, 25, 50, или 100.
4. Поместите контейнер на чашку весов и нажмите клавишу **[RE-ZERO]**. Убедитесь, что справа от числа предметов в навеске на дисплее находится 0.
5. Поместите указанное число предметов в контейнер. В данном примере – 25 шт.
6. Нажмите клавишу **[PRINT]**, чтобы вычислить и запомнить значение массы одного предмета. Уберите образец. Весы готовы к счету предметов с заданным значением массы одного предмета.



 Каждое нажатие этой клавиши изменяет количество образцов, которые будут использованы

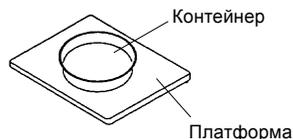


Контейнер

Платформа




 Проверьте дисплей



Счет предметов

 7. Поместите на чашку весов предметы, которые нужно пересчитать.



Образцы (25 шт.)

Режим счета предметов с использованием функции ACAI

ACAI™ (функция автоматического повышения точности счета) – это функция, которая позволяет повысить точность счета предметов путем коррекции массы одного предмета по мере увеличения количества предметов в образцовой навеске.



Запоминание



8. Если добавить еще несколько предметов, загорается индикация ACAI. (Чтобы избежать ошибки, добавьте 3 или более предметов. В случае перегрузки индикация ACAI не появляется).



Индикатор


9. Если индикатор ACAI мигает, – веса пересчитывают массу одного предмета. Не прикасайтесь к весам или образцу на чашке весов до тех пор, пока не отключится индикация ACAI.
10. Отключение индикации ACAI означает, что точность счета была повышена. Всякий раз при выполнении описанной процедуры будет рассчитываться более точный массы одного предмета. Не существует каких-либо определенных ограничений для диапазона ACAI, если количество предметов превышает 100шт. Старайтесь добавлять такое количество предметов, которое показано на дисплее.

5-8. Режим вычисления процентов (%)

На дисплей выводится результат взвешивания, выраженный в процентах по отношению к массе, принятой за 100%.


Выбор режима вычисления процентов

1. Нажмите клавишу **MODE** для выбора **%**.
(%:процент)

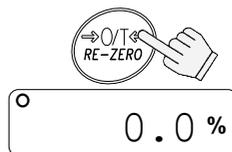


Запоминание эталонного (100%) веса


2. Нажмите клавишу **SAMPLE** для входа в режим запоминания эталонной массы.

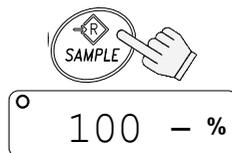

 3. Нажмите клавишу **RE-ZERO** для вывода на дисплей сообщения **100 0%**.



4. Поместите на чашку весов объект, который будет принят за эталон.

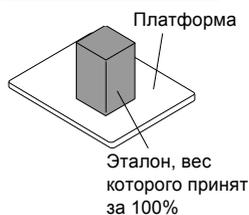


5. Нажмите клавишу **PRINT** для запоминания значения эталонной массы. Снимите эталон с чашки.



Считывание значения веса образца в %

6. Поместите на чашку весов образец, масса которого необходимо сравнить с эталонной. На дисплей выводится значение массы образца в % относительно эталонной.

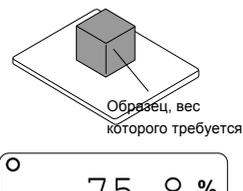

6. Взвешивание

Результаты измерений выводятся на дисплей в виде сообщений HI, OK или LO. При этом:

LO < значение нижнего предела OK значение верхнего предела < HI

Условия выполнения (см. установку функции “Cp”):

- Сравнение не выполняется (функция сравнения отключена).
- Сравнение всех данных.
- Сравнение всех стабильных данных.
- Сравнение всех положительных данных, превышающих +4d.
- Сравнение стабильных положительных данных, превышающих +4d.
- Сравнение всех данных, значение которых больше +4d или меньше -4d.
- Сравнение стабильных данных, значение которых больше +4d или меньше -4d.

d = дискретность дисплея

Числовые значения верхнего и нижнего пределов – одни и те же для режимов взвешивания, счета и определения процентов. Ниже приводится пример для моделей EK-1200i/2000i/3000i.

Значение верхнего предела “001010”: “101.0g” “1010pcs” “101.0%”

 
 
Значение нижнего предела “000990”: “99.0g” “990pcs” “99.0%”

6-1. Пример установки

В этом примере выполняется “Сравнение положительных данных, превышающих +4d”.

Выбор режима сравнения

1. Нажмите и удерживайте клавишу **SAMPLE** до появления на дисплее сообщения **func**.
(Если режим сравнения уже установлен, нажмите клавишу **SAMPLE** для перехода на “Ввод значений верхнего и нижнего пределов”.)
2. Нажмите клавишу **PRINT**, на дисплее весов появится **poff X**.
3. Несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE** до появления на дисплее **Cp X**.
3. Несколько раз нажмите клавишу **RE-ZERO** до появления на дисплее **Cp 3**.
5. Нажмите клавишу **PRINT** для сохранения установок. После **end** появляется **Cp Hi**.



Ввод значений верхнего и нижнего пределов

6. Имея на дисплее **Cp Hi**, нажмите клавишу **PRINT**.
Введите значение верхнего предела, используя следующие клавиши.

SAMPLE Используется для выбора цифры, значение которой нужно изменить.

RE-ZERO Используется для установки значения выбранной цифры. Для переключения полярности нажмите и удерживайте клавишу.
("N" обозначает отрицательное значение.)

PRINT Используется для запоминания значения и перехода на следующий шаг.

MODE Используется для отмены значения и перехода на следующий шаг.

7. Имея на дисплее **Cp lo**, нажмите клавишу **PRINT**.
Введите значение нижнего предела, используя следующие клавиши.

SAMPLE Используется для выбора цифры, значение которой нужно изменить.

RE-ZERO Используется для установки значения выбранной цифры. Для переключения полярности нажмите и удерживайте клавишу (См. шаг 6).

PRINT Используется для запоминания значения и перехода на следующий шаг.

MODE Используется для отмены значения и перехода на следующий шаг.

8. Нажмите клавишу **PRINT**. После **end** появится **Unit**.

9. Для возвращения в режим взвешивания нажмите клавишу **MODE**.

Cp Hi



000000

Установка с использованием соответствующих клавиш

001234 N



Запоминание

Cp lo



000000

Установка с использованием соответствующих клавиш

001230



Запоминание

end

Unit



Возвращение в режим взвешивания

7. Калибровка

Это функция настройки весов на точное взвешивание. Выполнять калибровку весов должен специалист поверочной лаборатории в графика, предусмотренные для периодической поверки средств измерений.

Нажмите и опустите вниз крышку переключателя калибровки



Калибровка с помощью гири

1. Прогрейте весы в течение как минимум получаса. Чашка весов при этом должна быть пуста.

2. Нажмите и удерживайте клавишу калибровки (CAL) до появления на дисплее индикации **Cal**, затем отпустите клавишу.

3. На дисплее появится индикация **Cal 0**.

Чтобы изменить значение калибровочной массы, перейдите на шаг 4.

Чтобы использовать значение калибровочной массы, хранящееся в памяти, – перейдите на шаг 5.

4. Нажмите клавишу **SAMPLE**. На дисплей выводится значение калибровочной массы, хранящееся в памяти. Единица измерения – грамм. Чтобы изменить это значение, используйте следующие клавиши:

SAMPLE

Выбор цифры, значение которой нужно изменить.

RE-ZERO

Установка значения выбранной цифры.

PRINT

Запоминание значения и возвращение на шаг 3.

MODE

Отмена процедуры и возвращение на шаг 3.



Нажмите и удерживайте клавишу CAL.

Cal

Отпустите клавишу CAL.

Cal 0





01200.0

Установите значение веса с помощью соотв-х клавиш



Cal 0

 5. На шаге 3 при нажатии клавиши **PRINT** происходит калибровка нулевой точки. Не прикасайтесь к чашке весов во время взвешивания.

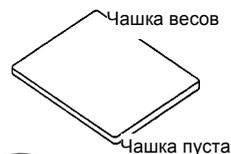

6. Поместите на чашку весов калибровочную гирию, масса которой равна значению, показанному на дисплее. Нажмите клавишу **PRINT** для взвешивания гири. Не прикасайтесь к чашке весов во время взвешивания.



7. На дисплее появится индикация **end**. Снимите гирию с чашки и нажмите клавишу **CAL** или **MODE** для возвращения в режим взвешивания.

Замечание

Значение массы, установленное на шаге 4, сохраняется в памяти весов даже при отключении питания весов.

При перемещении весов откалибруйте их с помощью калибровочной гири, следуя описанной выше процедуре. При этом необходимо учитывать поправку на изменение ускорения силы тяжести в месте установки весов (См. следующую главу).

7-2. Поправка на изменение ускорения свободного падения

При первом использовании весов или их перемещении необходимо выполнить калибровку весов с помощью калибровочной гири.

При отсутствии калибровочной гири настройка весов происходит за счет корректировки ускорения свободного падения*. Установите значение ускорения свободного падения в соответствии географическим положением местности, где будут использоваться весы. См. карту в конце данного руководства.

* - если Вы приобрели весы у официальных представителей компании A&D на территории России, весы уже прошли процедуру калибровки через ускорение свободного падения (для центрального региона 9,814), ее менять не нужно. При использовании весов, в регионе с другим ускорением свободного падения, проведите процедуру установки нового значения ускорения свободного падения.

❑ Замечание

Корректировка с учетом изменения ускорения свободного падения не требуется, если весы калибруются с помощью калибровочной гири по месту своего использования.

1. Нажмите и удерживайте клавишу калибровки (CAL) до появления на дисплее индикации . Затем отпустите клавишу.



Нажмите и удерживайте клавишу CAL

2. На дисплее весов: 



3. Нажмите клавишу 

На дисплей будет выведено значение ускорения свободного падения, сохраненное в памяти. Для изменения значения используйте следующие клавиши:

Отпустите клавишу CAL





Выбор цифры, значение которой нужно изменить.





Установка значения выбранной цифры.





Запоминание значения и возвращение на шаг 2.

Установка значения с помощью соответствующих клавиш



Отмена процедуры и возвращение на шаг 2.



Запоминание

4. После установки значения нажмите клавишу 

На дисплее снова появится индикация 



5. При необходимости калибровки весов с помощью калибровочной гири перейдите на шаг 4 (п. 7-1).

Для завершения установок нажмите клавишу 



Возвращение в режим взвешивания

6. На дисплее появится индикация , и весы вернуться в режим взвешивания.

8. Функции


8-1. Работа с клавиатурой



8-2. Вход в режим установки функций

Находясь в режиме взвешивания, нажмите и удерживайте клавишу **SAMPLE** для входа в режим установки функций **func**. Каждый раз при нажатии клавиши **SAMPLE** на дисплей по очереди выводятся классы параметров.

Как только класс параметров выбран, можно начать выбор самих параметров (см. “Список функций”).

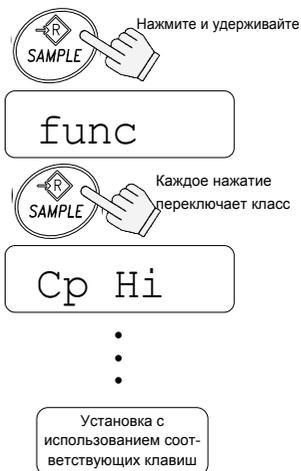


8-3. Пример установки

Установить значение для функции автоматического отключения – “Enabled” (включено), а для функции ACAI – “Disabled” (выключено).


1. Нажмите и удерживайте клавишу **SAMPLE** до появления на дисплее индикации **func**.



 
2. Нажмите клавишу **PRINT**. На дисплее появится индикация **poff 0**.



 
3. Нажмите клавишу **RE-ZERO** для получения на дисплее весов сообщения **poff 1**.



 4. Несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE** для получения на дисплее сообщения **aCai 1**.



 5. Нажмите клавишу **RE-ZERO** для выбора **aCai 0**.



6. Для сохранения значений параметров нажмите клавишу **PRINT**. На дисплее появятся сообщения **end** и **Cp Hi**.



7. Для возвращения в режим взвешивания нажмите клавишу **MODE**.



Возвращение в режим взвешивания

8-4. Перечень функций

Класс	Параметр	Значение	Описание		
func	poff Автоматическое отключение питания	♦ 0	Функция выключена		
		1	Функция включена		
	rng Диапазон	0	Ручное изменение диапазона		
		♦ 1	Автоматическое изменение диапазона		
		2	Фиксировано в нижней части диапазона		
		3	Фиксировано в середине диапазона		
	Cond Отклик	0		Быстрое взвешивание / неустойчивый результат	
		1		Медленное взвешивание / стабильный результат	
		♦ 2			
		3			
		4			
	st-b Ширина диапазона стабильности	0	Стабильность в пределах $\pm 0.5d/0.5s$		
		♦ 1	Стабильность в пределах $\pm 1d/0.5s$		
		2	Стабильность в пределах $\pm 2d/0.5s$		
	trc Трассировка нуля	0	Отключено		
		♦ 1	Включено		
	pnt Отделение десятичных разрядов	♦ 0	Точка (.)		
		1	Запятая (,)		
	Sp Режим компаратора	♦ 0	Компаратор выключен		
		1	Сравнение всех данных		
		2	Сравнение всех стабильных данных		
		3	Сравнение положит. данных $> +4d$		
		4	Сравнение стабил. положит. данных $> +4d$		
5		Сравнение данных $> +4d$ или $< -4d$			
ber Звуковой сигнал	♦ 0	Нет звукового сигнала			
	1	Звуковой сигнал в случае LO.			
	2	Звуковой сигнал в случае OK.			
	3	Звуковой сигнал в случае OK и LO.			
	4	Звуковой сигнал в случае HI.			
	5	Звуковой сигнал в случае HI и LO.			
	6	Звуковой сигнал в случае HI и OK.			
7	Звуковой сигнал в случае HI, OK и LO.				
prt Режим вывода данных	0	Командный режим и режим потока			
	♦ 1	Командный и клавишей PRINT			
	2	Командный, клавиша PRINT и auto-print A			
	3	Командный, клавиша PRINT и auto-print B			
pUse Пауза в выводе данных	♦ 0	Нет паузы (основное оборудование)			
	1	1.6 сек (для AD-8121)			
info Вывод в формате GLP	♦ 0	Нет вывода			
	1	Формат AD-8121			
	2	Основной формат			
bps Скорость передачи данных	♦ 0	2400 бод			
	1	4800 бод			
	2	9600 бод			

♦ Заводские установки

Класс	Параметр	Значение	Описание		
func	bptr Длина данных и четность	♦ 0	7 бит, проверка четности		
		1	7 бит, проверка нечетности		
		2	8 бит, нет проверки		
	aCai Функция ACAI	0	Функция ACAI выключена	Если установлен "0", дополнительные образцы не требуются.	
		♦ 1	Функция ACAI включена		
	Umin Минимальная масса	♦ 0	1 d	d = дискретность дисплея.	
		1	1/8 d		
		2	Общая масса образца $\cdot 5d^{(*)}$		
	smpI Количество образцов	♦ 0	10 шт.	Кол-во образцов, которое выводится на дисплей при входе в режим запоминания массы.	
		1	25 шт.		
		2	50 шт.		
		3	100 шт.		
		4	5 шт.		
	ldin	Не используется			
ItUp Управление подсветкой LCD	0	Всегда выключено	Управление отключением подсветки дисплея.		
	1	Выключается через 3 секунд	Подсветка включается при изменении массы или при нажатии клавиш.		
	2	Выключается через 10 секунд			
	♦ 3	Выключается через 30 секунд			
	4	Выключается через 60 секунд			
	5	Всегда включено			
SpHi	Верхний предел компаратора	Установка значения верхнего предела	См. "6. Компаратор"		
SpLo	Нижний предел компаратора	Установка значения нижнего предела			
Unit	Единицы измерения, которые будут выводиться на дисплей	Установка единиц измерения	См. "8-4. Запоминание единиц измерения".		
	ID номер для вывода в формате GLP	Установка ID номера	См. "10. ID номер и нормы организации работ в лаборатории"		

♦ Заводская установка

(*) Даже если значение массы на дисплее равно "5d", при некоторых значениях диапазона взвешивания оно может оказаться недостаточным. Это связано с внутренним округлением значения массы.

9. Серийный интерфейс RS-232C

Интерфейс RS-232C позволяет подключать весы серии EK/EW-*i* к многофункциональному принтеру или персональному компьютеру.

- ❑ Интерфейс RS-232C работает в следующих 4 режимах.
 - Режим потока Непрерывный вывод данных.
 - Клавиатурный режим Вывод данных при нажатии клавиши **PRINT**.
 - Режим автопечати Вывод данных, соответствующих условиям автопечати.
 - Командный режим Управление весами путем передачи команд с ПК.
- ❑ Если необходимо, установите параметры формата данных (`bps` и `btpr`) и режим вывода данных (`prt`).
- ❑ Для подключения к компьютеру используйте кабель D-sub 9 штырьковый (прямой тип).

9-1. Спецификация интерфейса

Стандарт передачи	EIA RS-232C
Формат передачи	Асинхронный, двунаправленный, полудуплексный
Формат данных	Скорость передачи данных: 2400, 4800, 9600 бод Данные: 7 бит + четность 1 бит (по четному или нечетному) или 8 бит (без проверки четности)
	Стартовый бит: 1 бит
	Стоповый бит: 1 бит
	Код: ASCII
	Терминатор: C_{RF} (C_R : 0Dh, L_F : 0Ah)


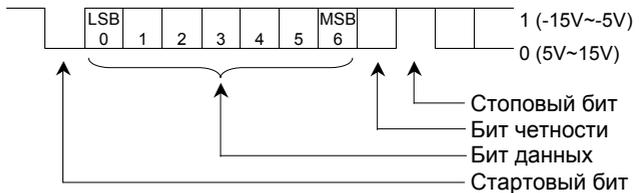


Схема линий интерфейса

D-sub 9pin разъем коннектора



9-2. Формат данных

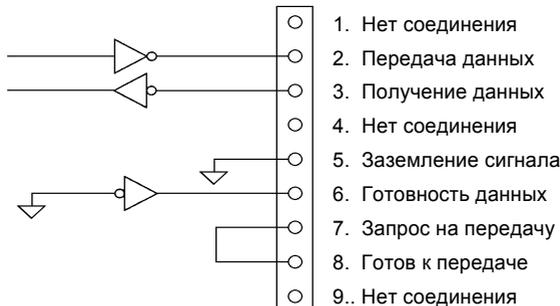

- ❑ Возможны 4 типа заголовков:
 - ST : Данные стабильны (включая режим вычисления %)
 - QT : Данные стабильны (в режиме счета предметов)
 - US : данные нестабильны (включая режимы вычисления % и счета предметов)
 - OL : Выход за границы диапазона измерений (Перегрузка)

- ❑ Данные передаются девятью символами, включая знак и десятичную точку.

- ❑ Возможна передача одной из трех единиц измерения массы:
 - _ _ g : грамм
 - _ P C : шт. (режим счета)
 - _ _ % : % (режим вычисления процентов)
 - _
 - _

 - _ c t : карат

 - _
 - _

- ❑ В качестве терминатора всегда используется C_RL_F.

❑ Примеры выводимых данных:

Грамм (результат взвешивания)	S T , + 0 0 1 2 3 4 . 5 _ _ g C _R L _F
Результат счета	Q T , + 0 0 0 1 2 3 4 5 _ P C C _R L _F
Результат вычисления %	S T , + 0 0 0 1 2 3 . 4 _ _ % C _R L _F
Перегрузка при взвешивании, грамм (+)	O L , + 9 9 9 9 9 9 . 9 _ _ g C _R L _F
Перегрузка при счете, шт. (-)	O L , - 9 9 9 9 9 9 9 9 _ P C C _R L _F

9-3. Режим вывода данных

Режим потока

Выполните установки для функции “prt 0”.

Весы выводят текущие показания дисплея. Скорость обновления данных приблизительно 10 раз в секунду, такая же, как скорость обновления дисплея. Когда весы находятся в режиме установки функций, вывод данных не происходит.

Клавиатурный режим

Выполните установку функции "prt 1, 2 or 3".

Весы передают данные, если результаты взвешивания стабильны (на дисплее – индикатор стабильности), и нажата клавиша

PRINT

. Когда передача данных завершится, дисплей мигнет один раз.

Режим автопечати А

Выполните установку функции "prt 2".

Весы передают данные, если показания дисплея стабильны (на дисплее – индикатор стабильности), и значение результата больше, чем +4d (в самом низком диапазоне для серии EW-*i*).

Следующий вывод данных возможен после того, как показания дисплея станут меньше, чем +4d.

Режим автопечати В

Весы передают данные, если показания дисплея стабильны (на дисплее – индикатор стабильности), и значение результата больше, чем +4d (в самом низком диапазоне для серии EW-*i*) или меньше, чем -4d.

Следующий вывод данных возможен после того, как показания дисплея будут находиться в интервале между -4d и +4d.

9-4. Командный режим

В этом режиме управление весами выполняется с помощью команд, передаваемых с ПК.

Перечень команд

- Команда запроса текущих результатов взвешивания.

Команда

Q	C _R	L _F
---	----------------	----------------

Отклик

S	T	,	+	0	0	1	2	3	4	.	5	▬	▬	g	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

- Команда обнуления или тарирования весов (аналогична клавише

RE-ZERO

).

Команда

Z	C _R	L _F
---	----------------	----------------

Отклик

Z	C _R	L _F
---	----------------	----------------

- Команда изменения единицы измерения (аналогична клавише

MODE

).

Команда

U	C _R	L _F
---	----------------	----------------

Отклик

U	C _R	L _F
---	----------------	----------------

10. ID номер и нормы организации работ в лаборатории (GLP)

Идентификационный номер используется для идентификации весов в том случае, если должны быть выполнены требования норм организации работ в лаборатории (GLP). С помощью серийного интерфейса RS-232C на ПК или принтер AD-8121 передаются следующие данные:

 
- Результат калибровки (“Отчет о калибровке”)
- Результат калибровочного теста (“Отчет о калибровочном тесте”)
- “Блок начала” и “Блок конца” для отчета в формате GLP

10-1. Установка идентификационного номера

1. Нажмите и удерживайте клавишу **SAMPLE** до появления на дисплее индикации **func**.



2. Несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE** до появления на дисплее индикации **id**.



3. Нажмите клавишу **PRINT**. Введите ID номер, используя следующие клавиши:

SAMPLE

Выбор цифры, значение которой нужно изменить.

RE-ZERO

Установка значения выбранной цифры. Установку символов дисплея см. в таблице, приведенной ниже.

PRINT

Запоминание значения и переход на следующий шаг.

MODE

Отмена значения и переход на следующий шаг.



Установите с помощью соотв-х клавиш



4. После завершения описанной процедуры появляются сообщения: **end** и **func**



5. Для возвращения в режим взвешивания нажмите клавишу **MODE**.



Возвращение в режим взвешивания

Символы дисплея

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	_	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	_	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

“_” : Пробел

10-2. Пример вывода данных

Формат данных для “отчета о калибровке”


<p>AD-8121 format “info 1”</p> <pre> MODEL A & D EK-120i S/N 1234567 ID ABCDEF DATE 02/05/14 02:53:21 PM CALIBRATED(EXT.) CAL.WEIGHT +120.00 9 SIGNATURE ----- </pre>	<p>← Manufacturer →</p> <p>← Model →</p> <p>← Serial number →</p> <p>← ID number →</p> <p>← Date →</p> <p>← Time →</p> <p>← Calibration executed →</p> <p>← Calibration weight →</p> <p>← Column for signature →</p>	<p>General format “info 2”</p> <pre> -----A_&_D<CRLF> MODEL-----EK-120i<CRLF> S/N-----1234567<CRLF> ID-----ABCDEF<CRLF> DATE<CRLF> <CRLF> TIME<CRLF> <CRLF> CALIBRATED(EXT.)<CRLF> CAL.WEIGHT<CRLF> -----+120.00_g<CRLF> SIGNATURE<CRLF> <CRLF> <CRLF> -----<CRLF> <CRLF> </pre>
--	--	--

Формат данных для “отчета о калибровочном тесте”

<p>AD-8121 format “info 1”</p> <pre> MODEL A & D EK-120i S/N 1234567 ID ABCDEF DATE 02/05/14 03:15:40 PM CAL.TEST(EXT.) ACTUAL 0.00 9 +119.99 9 TARGET +120.00 9 SIGNATURE ----- </pre>	<p>← Manufacturer →</p> <p>← Model →</p> <p>← Serial number →</p> <p>← ID number →</p> <p>← Date →</p> <p>← Time →</p> <p>← Calibration test →</p> <p>← Zero value →</p> <p>← Actual weight value →</p> <p>← Target weight value →</p> <p>← Column for signature →</p>	<p>General format “info 2”</p> <pre> -----A_&_D<CRLF> MODEL-----EK-120i<CRLF> S/N-----1234567<CRLF> ID-----ABCDEF<CRLF> DATE<CRLF> <CRLF> TIME<CRLF> <CRLF> CAL.TEST(EXT.)<CRLF> ACTUAL<CRLF> -----0.00_g<CRLF> -----+119.99_g<CRLF> TARGET<CRLF> -----+120.00_g<CRLF> SIGNATURE<CRLF> <CRLF> <CRLF> -----<CRLF> <CRLF> </pre>
--	--	--

_ : Space, ASCII 20h
CR : Carriage return, ASCII 0Dh
LF : Line feed, ASCII 0Ah

“Блок начала” и “блок конца”

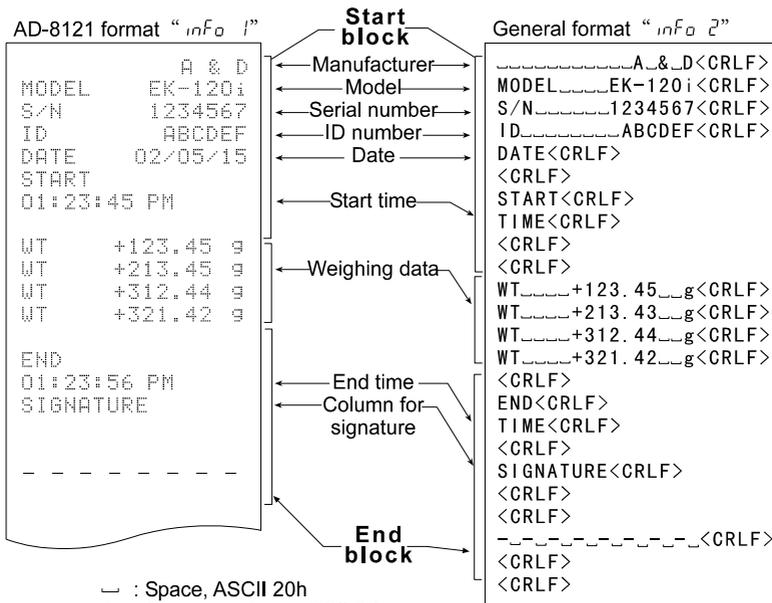

_ : Space, ASCII 20h
 CR : Carriage return, ASCII 0Dh
 LF : Line feed, ASCII 0Ah

10-3. Процедура вывода “Отчета о калибровке”

Установка функции: выбирается “info 1” или “info 2”.

1. Нажмите и удерживайте клавишу калибровки (CAL).
Когда на дисплее появится индикация `Cal`, отпустите клавишу.
Весы начнут процедуру калибровки.
Подробнее см. в п. “7. Калибровка”.



Нажмите и удерживайте клавишу CAL

Cal

Отпустите клавишу CAL

cal 0

Процедура калибровки
(См. “7.Калибровка”)

end

2. После завершения калибровки появится индикация `end`.

3. На дисплее появится индикация `glp`, после чего будет выведен отчет о калибровке.

glp

Вывод отчета о калибровке

end

4. На дисплей вновь выводится индикация `end`. Для возвращения в режим взвешивания снимите груз и нажмите клавишу `MODE`.



 
Возвращение в режим взвешивания

10-4. Процедура вывода “Отчета о калибровочном тесте”

Установки функции: выбирается “info 1” или “info 2”.

Режим калибровочного тестирования используется для подтверждения точности взвешивания.

1. Нажмите и удерживайте клавишу калибровки (CAL). На дисплее появятся сообщения: Cal и CC . После появления индикации CC отпустите клавишу.



Нажмите и удерживайте клавишу CAL.



Отпустите клавишу CAL.

2. На дисплее появится индикация CC 0 .



3. Нажмите клавишу SAMPLE и измените значение массы с помощью следующих клавиш:

SAMPLE

Выбор цифры, значение которой нужно изменить.

RE-ZERO

Установка значения выбранной цифры.

PRINT

Запоминание значения и возвращение на шаг 2.



 
Установите значение с помощью соотв-х клавиш




4. На шаге 2 нажмите клавишу PRINT. Будет выполнено взвешивание нулевой точки, и результат взвешивания на несколько секунд появится на дисплее.



Чашка весов



Чашка весов пуста

 

Единица измерения веса - "g".

5. Поместите на чашку весов груз, масса которого соответствует значению, показанному на дисплее. Нажмите клавишу **PRINT** для того, чтобы выполнить взвешивание. На дисплее на несколько секунд появится результат взвешивания.

2000.0



2000.0

2000.0g

Единица измерения веса - "g".

6. На дисплее появится индикация **end**.

end

7. Затем появится индикация **glp**, и будет выведен калибровочный тест.

glp Вывод отчета о калибровочном тесте

8. Снова появится индикация **end**. Удалите груз и нажмите клавишу **MODE** для возвращения в режим взвешивания.

end



 
Возвращение в режим взвешивания

10-5. Процедура вывода “Блока начала” и “Блока конца”


Установка функции: выбирается “info 1” или “info 2”.

Блок начала



1. Нажмите и удерживайте клавишу **PRINT**. Когда на дисплее появится **start**, отпустите клавишу **PRINT**. Весы выведут блок начала.



 2. Весы могут вывести результаты взвешивания при нажатии клавиши **PRINT** или в режиме автопечати.



Вывод результатов взвешивания

  

Блок конца

3. Нажмите и удерживайте клавишу **PRINT**. Когда на дисплее появится **recend**, отпустите клавишу **PRINT**. Весы выведут блок конца.



Возвращение в режим взвешивания

4. На дисплей выводится сообщен **end**. Для возвращения в режим взвешивания нажмите клавишу **MODE**.

11. Опции

С весами серии ЕК/ЕW-*i* можно использовать следующие опции:

- OP-04 Релейный выход компаратора и звуковой сигнал
- OP-07 Блок поддонного крюка для ЕК-6000*i*, ЕК-12К*i* и ЕW-12К*i*
- OP-09 Блок аккумуляторных батарей (Ni-MH)
- OP-12 Футляр для переноски


11-1. OP-04 Релейный выход компаратора и звуковой сигнал

OP-04 позволяет выводить сигналы результатов сравнения (HI, ОК или LO) на внешние устройства.

Возможна подача звукового сигнала в соответствии с каждым типом результата сравнения. Для выбора результата сравнения, при котором будет подаваться звуковой сигнал, см. функцию “бер”.

- Функция компаратора *on/off*, режим сравнения и звуковой сигнал могут быть выбраны с помощью установок функций. См. установки “ср” и “бер”.
- OP-04 не может использоваться одновременно с OP-09.

Схема вывода

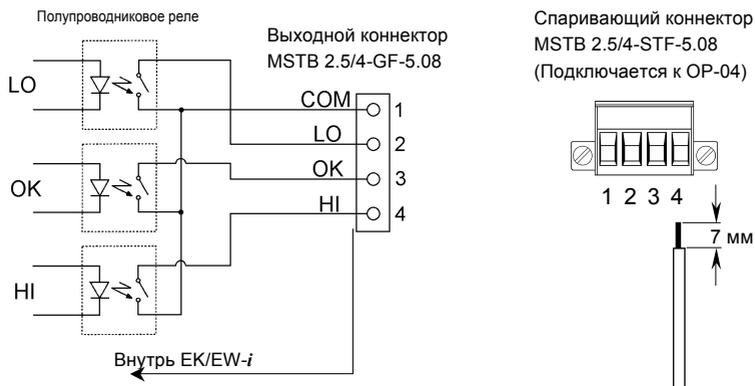


Максимально допустимые значения

Максимально допустимые значения для релейного выхода следующие:

- Максимальное напряжение: 50 В DC
- Максимальная сила тока: 100 мА DC
- Максимальное сопротивление в состоянии *вкл.*: 8Ω

Установка ОР-04

1. Снимите крышку гнезда, предназначенного для подключения дополнительных устройств, на задней панели весов. Для этого нажмите на крышку и опустите ее вниз.
2. Вставьте ОР-04 в гнездо и закрепите с помощью винтов.

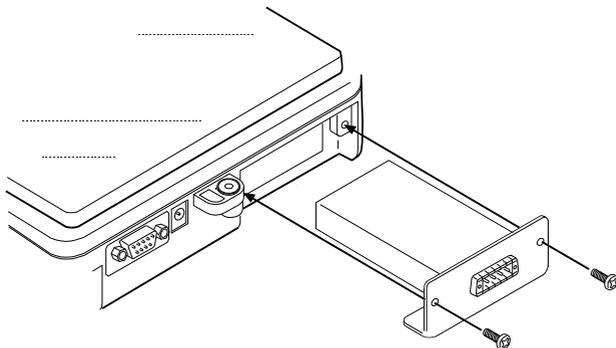


11-2. ОР-07 Блок поддонного крюка

Присоединив поддонный крюк к нижней панели весов, можно взвешивать крупные объекты, которые не помещаются на чашке весов, измерять удельный вес и т.д.

□ ОР-07 можно использовать только с весами EK-6000i / 12Ki и EW-12Ki.

Установка ОР-07

Снимите крышку в нижней части весов. Вверните поддонный крюк в крепежное отверстие.

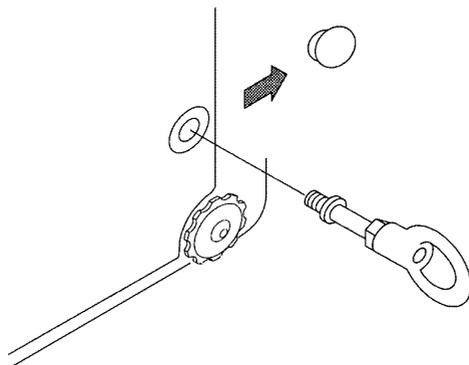

11-3. OP-09 Блок аккумуляторных батарей (Ni-MH)

При установленном блоке аккумуляторных батарей весы могут работать автономно в течение приблизительно 9 часов (при отключенной подсветке дисплея).

- OP-09 нельзя использовать одновременно с OP-04.*
- Срок службы батареек может быть различным в зависимости от характера использования весов, внешней температуры и пр.*

Зарядка аккумуляторных батарей

Подключите сетевой адаптер к весам и включите питание. Начнется зарядка батарей. На полную зарядку требуется приблизительно 15 часов.

- Если при работе от батарей на дисплее возникнет индикация "1b0", немедленно прекратите работу и зарядите батареи с помощью сетевого адаптера.*
- Выполняйте зарядку батарей при температуре 0°C - 40°C.*
- Зарядка не должна продолжаться слишком долго. Чрезмерная зарядка уменьшает срок службы батарей.*
- Обязательно выполните зарядку батарей при их первом использовании, а также в том случае если они не использовались в течение длительного времени (более месяца). Возможно потребуется двух или трехразовая перезарядка для того, чтобы добиться полной зарядки батарей.*
- Пользуйтесь только сетевым адаптером, поставляемым с весами EK/EW-i.*

OP-09 Установка

См. установку OP-04.

11-4. OP-12 Футляр

Имеется специальный футляр для переноски весов. Имейте в виду, однако, что весы являются прецизионным прибором и не выдерживают сильных сотрясений, например, при падении.

12. Обслуживание

12-1. Замечания по обслуживанию

- ❑ Не разбирайте весы. Если Ваши весы нуждаются в ремонте или обслуживании, обратитесь в сервисный центр A&D.
- ❑ Для транспортировки используйте оригинальную упаковку.
- ❑ Не пользуйтесь органическими растворителями для чистки весов. Используйте мягкую ткань без ворса, смоченную в нейтральном моющем средстве.

12-2. Сообщения об ошибках

Перегрузка



 
Сообщение указывает на то, что на чашку весов был помещен объект, масса которого превышает допустимый предел взвешивания весов. Снимите объект с чашки.

Выход за границы диапазона



Это сообщение появляется на дисплее весов EW-i в том случае, если объект весом, превосходящим диапазон взвешивания, был тарирован, а затем снят с чашки весов. Нажмите клавишу **[SAMPLE]** для измерения диапазона взвешивания или нажмите клавишу **[RE-ZERO]**.

Ошибочная масса образца



Масса образца в режиме счета предметов слишком мал для установки массы одного предмета.

Сообщения о кол-ве образцов



В режиме счета предметов – количество предметов в образцовой навеске. Если масса образца мала, и ошибка счета может быть большой, весы попросят Вас использовать большее число образцов. Поместите указанное количество образцов на чашку и нажмите клавишу **[PRINT]** для запоминания массы одного предмета.

Замечание: Нажатие клавиши **[PRINT]** без добавления образцов может привести к снижению точности подсчета.

После того, как на чашку помещено 100 и более образцов, на дисплее может появиться сообщение **100 -** в том случае, если масса образцов мала. Это информационное сообщение. Нажмите клавишу **[PRINT]** без добавления образцов.

Указанные сообщения не появляются, если были установлены следующие значения параметров: "aCai 0" (функция ACAI отключена) или "Umin 2".

Ошибки калибровки

Cal e

Сообщение указывает на то, что калибровка была отменена, т.к. калибровочная гиря слишком тяжелая.

-Cal e

Сообщение указывает на то, что калибровка была отменена, т.к. калибровочная гиря слишком легкая.

Проверьте установку чашки весов и калибровочную гирю.

Для возвращения в режим взвешивания нажмите клавишу **[MODE]**.

Разрядка батарейки

lb0

Сообщение указывает на то, что блок аккумуляторных батарей (OP-09) разрядился. Немедленно прекратите работу и выполните зарядку батарей с помощью сетевого адаптера.

Ошибка стабилизации

error1

Сообщение указывает на то, что масса не стабилизировалась, и весы не могут вывести результат на дисплей. Исключите сквозняки и вибрацию. Для возвращения в режим взвешивания нажмите клавишу **[MODE]**.

Если Вы не можете устранить ошибку, обратитесь в сервисный центр A&D.

13. Ссылка на методику поверки

Поверка осуществляется по приложению Н «Методика поверки весов» ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Идентификационные данные, а так же процедура идентификации программного обеспечения представлены в настоящем руководстве по эксплуатации.

Основные средства поверки: гири, соответствующие классу точности F1 по ГОСТ7328-2001

Межповерочный интервал - 1 год

14. Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) весов является встроенными и полностью метрологически значимым.

Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображается на дисплее весов при их включении.

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается защитной пломбой, которая находится на задней поверхности корпуса весов. Защитная пломба ограничивает доступ к переключателю юстировки, при этом ПО также не может быть модифицировано без нарушения защитной пломбы. Кроме того изменение ПО невозможно без применения специализированного оборудования производителя.

Защита ПО и измерительной информации от преднамеренных воздействий соответствует требованиям ГОСТ OIML R 76-1-2011 п. 5.5.1 «Дополнительные требования к электронным устройствам с программным управлением. Устройства со встроенным программным управлением».

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий в соответствии с МИ 3286-2010-«А».

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
Весы ЕК/ЕW	-*	P-1.20; P-1.21; P-	-*	-*

* Примечание – Идентификационное наименование программного обеспечения, цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) и алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО не используется на устройствах при работе со встроенным ПО.

Номер версии программного обеспечения высвечивается на дисплее при подключении адаптера весов к сети.

15. Гарантийный и текущий ремонт

1) ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Сроки гарантии указаны в гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью сопроводительной документации.

Гарантийный ремонт включает в себя выполнение ремонтных работ и замену дефектных частей и не распространяется на детали отделки, элементы питания, расходные материалы и прочие детали, подверженные естественному износу.

Не разбирайте самостоятельно весы, не пытайтесь производить ремонт своими силами.

Изделие снимается с гарантии:

При наличии механических повреждений, при наличии постороннего вмешательства, при несоблюдении потребителем правил эксплуатации, при умышленной или ошибочной порче изделия, при попадании внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых, при выполнении ремонта в неавторизованных сервисных центрах и внесении изменений в конструкцию прибора.

2) ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

При поломке или отказе в работе изделия потребитель доставляет прибор продавцу или в авторизованный сервисный центр A&D.

Текущий ремонт изделия осуществляется только в авторизованных сервисных центрах (адреса и телефоны сервисных центров см. в гарантийном талоне или на сайте фирмы-поставщика).

Фирма-производитель гарантирует выполнение гарантийных обязательств согласно статье 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».

16. Хранение и утилизация

Хранение и утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 2.601-95 «ЕСКД. Эксплуатационные документы».

Хранения прибора:

Температура хранения: от -10°C до 40°C.

Влажность воздуха: не менее 30%, не более 85%

Утилизация:

Прибор содержит материалы, которые можно перерабатывать и повторно использовать.

Утилизация проводится в соответствии с местным законодательством.

При утилизации обращайтесь в специализированные организации по утилизации.

17. Метрологические и технические характеристики

Таблица 1

Наименование характеристик	ЕК-410i	ЕК-600i	ЕК-610i	ЕК-4100i	ЕК-6000i	ЕК-6100i
Максимальная нагрузка (Max), г	400	600	600	4000	6000	6000
Действительная цена деления, <i>d</i> , г	0,01	0,1	0,01	0,1	1	0,1
Поверочное деление, <i>e</i> , г	0,01	0,1	0,1	0,1	1	1
Число поверочных делений (<i>n</i>)	40000	6000	6000	40000	6000	6000
Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008	II					
Диапазон выборки массы тары, % от НПВ	100% Max					
Диапазон температур, °С	от +10 до +30					
Параметры адаптера сетевого питания: - напряжение на входе, В - частота, Гц	от 187 до 242 от 49 до 51					
Масса, кг	1,1	1,3	1,1	1,5		
Габаритные размеры, мм	200×190×55			200×190×53		

Таблица 2

Наименование характеристик	ЕК-120i	ЕК-200i	ЕК-300i	ЕК-1200i	ЕК-2000i	ЕК-3000i	ЕК-12Ki
Максимальная нагрузка (Max), г	120	200	300	1200	2000	3000	12000
Действительная цена деления, <i>d</i> , г и поверочное деление <i>e</i> , <i>e=d</i>	0,01	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	1
Число поверочных делений (<i>n</i>)	12000	20000	30000	12000	20000	30000	12000
Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008	II						

Наименование характеристик	EK-120i	EK-200i	EK-300i	EK-1200i	EK-2000i	EK-3000i	EK-12Ki
Диапазон выборки массы тары, % от НПВ	100Max						
Диапазон температур, °С	от +10 до +30						
Параметры адаптера сетевого питания: - напряжение на входе, В - частота, Гц Напряжение электрического питания от источника постоянного тока, В	от 187 до 242 от 49 до 51 12						
Масса, кг	1,1			1,5			
Габаритные размеры, мм	200×190×55			200×190×53			

Таблица3



Наименование характеристик	EW-150i	EW-1500i	EW-12Ki
Максимальная нагрузка (Max), г	30/60/150	300/600/1500	3000/6000/12000
Минимальная нагрузка (Min), г	0,2	2	20
Действительная цена деления, <i>d</i> , г Поверочное деление, <i>e</i> , г (<i>e=d</i>)	0,01/0,02/0,05	0,1/0,2/0,5	1/2/5
Число поверочных делений (<i>n</i>)	3000/3000/3000	3000/3000/3000	3000/3000/3000
Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008	III		
Диапазон выборки массы тары, % от НПВ	100Max		
Диапазон температур, °С	от +5 до +40		
Параметры адаптера сетевого питания: - напряжение на входе, В - частота, Гц	от 187 до 242 от 49 до 51		
Напряжение электрического питания от источника постоянного	12		

Наименование характеристик	EW-150i	EW-1500i	EW-12Ki
Тока, В			
Масса, кг	1,1		1,5
Габаритные размеры, мм	200×190×55		200×190×53

18. Габаритные размеры

EK-120i / EK-200i / EK-300i

EK-410i / EK-610i / EW-150i

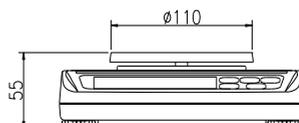
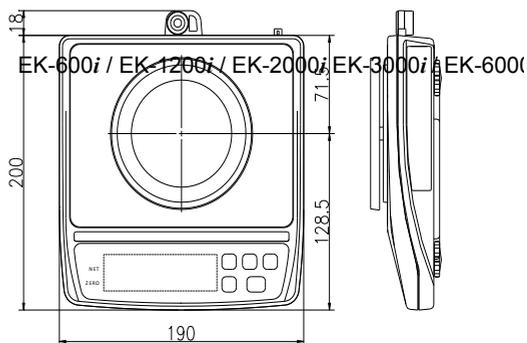


EK-600i / EK-1200i / EK-2000i


EK-3000i / EK-6000i / EK-12Ki

EK-4100i / EK-6100i


EW-1500i / EW-12Ki

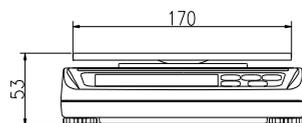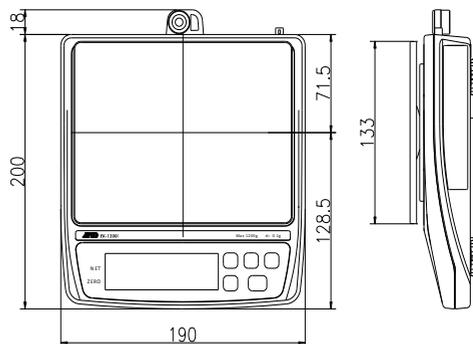

19. Установка ускорения свободного падения

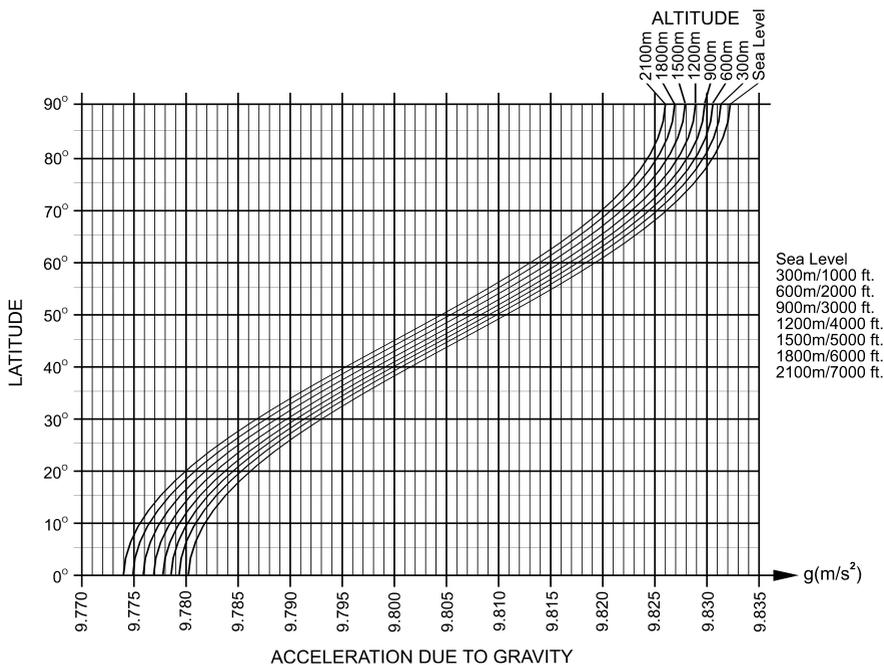

Карта мира

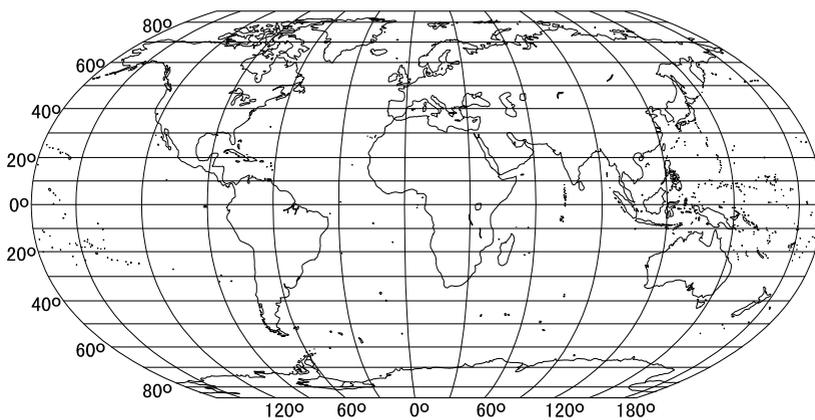



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

KR.C.28.004.A № 47510/1

Срок действия до 31 мая 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Весы неавтоматического действия ЕК, ЕW

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "A&D SCALES Co., Ltd.", Корея

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 50690-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ OIML R 76-1-2011, Приложение ДА

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа переформлено и продлено приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 31 мая 2017 г. № 1148

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



" 09 " 06 2017 г.

Серия СИ

№ 029557

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 1148 от 31.05.2017 г.)

Весы неавтоматического действия ЕК, ЕW

Назначение средства измерений

Весы неавтоматического действия ЕК, ЕW (далее весы) предназначены для статического определения массы веществ и материалов.

Описание средства измерений

Конструктивно весы выполнены в едином корпусе и включают в себя следующие части: грузоприемное устройство, грузопередающее устройство, весоизмерительное устройство с показывающим устройством.

Общий вид весов представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Общий вид весов ЕК и ЕW

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента датчика, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе груза. Далее этот сигнал преобразуется в цифровой код. Результаты взвешивания выводятся на дисплей.

Питание весов осуществляется через адаптер сетевого питания или от батарей. Весы снабжены следующими устройствами (в скобках указаны соответствующие пункты ГОСТ OIML R 76-1-2011):

- полуавтоматическое устройство установки нуля (Т.2.7.2.2);
- устройство первоначальной установки нуля (Т.2.7.2.4);
- устройство слежения за нулем (Т.2.7.3);
- устройство установки нуля и уравновешивания тары (4.6.9);
- устройство выборки массы тары (Т.2.7.4);
- цифровое показывающее устройство с отличающимся делением (3.4.1) (модель ЕК-610i, ЕК-6100i).

Весы оснащены последовательным интерфейсом передачи данных RS232C.

Весы выполняют следующие функции:

- подсчет количества образцов;
- взвешивание в процентах.

На маркировочной табличке весов указывают:

- обозначение типа весов;
- класс точности;
- значения Max, Min, e;

- торговую марку изготовителя и его полное наименование;
- торговую марку или полное наименование представителя изготовителя для импортируемых весов;
- серийный номер;
- знак утверждения типа.

Схема пломбировки весов от несанкционированного доступа приведена на рисунке 2.

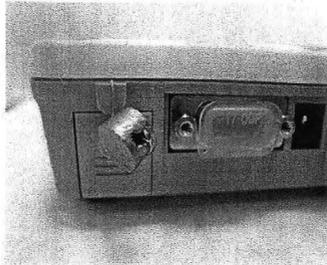


Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа

Весы выпускаются в следующих модификациях: ЕК-120i, ЕК-200i, ЕК-300i, ЕК-410i, ЕК-610i, ЕК-600i, ЕК-1200i, ЕК-2000i, ЕК-3000i, ЕК-4100i, ЕК-6100i, ЕК-6000i, ЕК-12Ki, EW-150i, EW-1500i, EW-12Ki, отличающихся метрологическими характеристиками, а также массой и габаритными размерами. Кроме того, весы модификаций EW-150i, EW-1500i, EW-12Ki являются многодиапазонными.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) весов является встроенным и полностью метрологически значимым.

Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображается на дисплее весов при их включении.

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается защитной пломбой, которая находится на задней поверхности корпуса весов. Защитная пломба ограничивает доступ к переключателю юстировки, при этом ПО также не может быть модифицировано без нарушения защитной пломбы. Кроме того, изменение ПО невозможно без применения специализированного оборудования производителя.

Защита ПО и измерительной информации от преднамеренных воздействий соответствует требованиям ГОСТ OIML R 76-1-2011 п. 5.5.1 «Дополнительные требования к электронным устройствам с программным управлением. Устройства со встроенным программным управлением».

Уровень защиты программного обеспечения «низкий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	—*
Номер версии (идентификационный номер) ПО	P-1.20; P-1.21; P-1.30
Цифровой идентификатор ПО	—*

*Примечание - Идентификационное наименование программного обеспечения, цифровой идентификатор ПО не используется на устройствах при работе со встроенным ПО.

Метрологические и технические характеристики

Максимальная нагрузка (Max), поверочный интервал (e), число поверочных интервалов (n), действительная цена деления (d) весов ЕК приведены в таблицах 2, 3, весов EW в таблице 4.

Таблица 2

Наименование характеристик	ЕК-410i	ЕК-600i	ЕК-610i	ЕК-4100i	ЕК-6000i	ЕК-6100i
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	II					
Максимальная нагрузка (Max), г	400	600	600	4000	6000	6000
Действительная цена деления, d, г	0,01	0,1	0,01	0,1	1	0,1
Поверочный интервал, e, г	0,01	0,1	0,1	0,1	1	1
Число поверочных интервалов (n)	40000	6000	6000	40000	6000	6000
Диапазон уравнивания тары	100 % Max					
Диапазон температур, °С	от +10 до +30					
Параметры адаптера сетевого питания: - напряжение на входе, В - частота, Гц	от 187 до 242 от 49 до 51					
Масса, кг, не более	1,1	1,3	1,1	1,5		
Габаритные размеры, мм, не более	200×190×55			200×190×53		

Таблица 3

Наименование характеристик	ЕК-120i	ЕК-200i	ЕК-300i	ЕК-1200i	ЕК-2000i	ЕК-3000i	ЕК-12Ki
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	II						
Максимальная нагрузка (Max), г	120	200	300	1200	2000	3000	12000
Действительная цена деления, d, г	0,01	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	1
Поверочный интервал e, г	0,01	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	1
Число поверочных интервалов (n)	12000	20000	30000	12000	20000	30000	12000
Диапазон уравнивания тары	100 % Max						
Диапазон температур, °С	от +10 до +30						
Параметры адаптера сетевого питания: - напряжение на входе, В - частота, Гц	от 187 до 242 от 49 до 51						

Наименование характеристик	EK-120i	EK-200i	EK-300i	EK-1200i	EK-2000i	EK-3000i	EK-12Ki
Напряжение электрического питания от источника постоянного тока, В	12						
Масса, кг, не более	1,1			1,5			
Габаритные размеры, мм, не более	200×190×55			200×190×53			

Таблица 4 - Метрологические и технические характеристики весов EW

Наименование характеристик	EW-150i	EW-1500i	EW-12Ki
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III		
Максимальная нагрузка, г			
Диапазон взвешивания W1 (Max ₁)	30	300	3000
Диапазон взвешивания W2 (Max ₂)	60	600	6000
Диапазон взвешивания W3 (Max ₃)	150	1500	12000
Минимальная нагрузка, г			
Диапазон взвешивания W1 (Min ₁)	0,2	2	20
Диапазон взвешивания W2 (Min ₂)			
Диапазон взвешивания W3 (Min ₃)			
Поверочный интервал, e , действительная цена деления шкалы, d ($e=d$), г			
Диапазон взвешивания W1 (e_1)	0,01	0,1	1
Диапазон взвешивания W2 (e_2)	0,02	0,2	2
Диапазон взвешивания W3 (e_3)	0,05	0,5	5
Число поверочных интервалов, n			
Диапазон взвешивания W1 (n_1)	3000	3000	3000
Диапазон взвешивания W2 (n_2)	3000	3000	3000
Диапазон взвешивания W3 (n_3)	3000	3000	2400
Диапазон уравновешивания тары	100 % Max		
Диапазон температур, °C	от +5 до +40		
Параметры адаптера сетевого питания:			
- напряжение на входе, В	от 187 до 242		
- частота, Гц	от 49 до 51		
Напряжение электрического питания от источника постоянного тока, В	12		
Масса, кг, не более	1,1	1,5	
Габаритные размеры, мм, не более	200×190×55	200×190×53	

Знак утверждения типа

наносится офсетным способом на маркировочную табличку, расположенную на грузоприемном устройстве весов, и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Весы	-	1 шт.
Адаптер сетевого питания	-	1 шт.
Руководство по эксплуатации	-	1 экз.

Поверка

осуществляется по приложению ДА «Методика поверки весов» ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Основные средства поверки: гири, соответствующие классам точности F_1 по ГОСТ OIML R 111-1-2009.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на корпус весов рядом с маркировочной табличкой и /или на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам неавтоматического действия ЕК, ЕW

ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

ГОСТ 8.021-2015 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений масс».

Техническая документация фирмы-изготовителя.

Изготовитель

Фирма «A&D SCALES Co., LTD», Корея

Адрес: 162-4, Insan-ni, Deogsan-myeon, Jincheon-gan, Chugcheongbug-go, 365-842 Korea

Телефон (факс): Phone: 43-537-4101; Fax: 43-537-4110

Web-сайт: www.aandd.jp

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЙ энд ДИ РУС» (ООО «ЭЙ энд ДИ РУС») ИНН 7731547200

Адрес: 1117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 6, комн. 86

Телефон (факс): (495) 937 33 44, (495) 937 55 66

Web-сайт: www.aandd.ru

E-mail: info@and-rus.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46

Телефон (факс): (495) 437-5577, 437-5666

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-08 от 27.06.2008 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

М.п.



С.С. Голубев

« 09 » 06 2017 г.



ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

A&D Company, Limited

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN

Tel.: [81] (3) 5391-6132

Fax: [81] (3) 5391-6148

Эй энд Ди, Япония

170-0013, Япония, г. Токио, Тошима-ку, Хигаши-икебукуро, 3-23-14

Тел.: [81] (3) 5391-6132

Факс: [81] (3) 5391-6148

A&D SCALES Co., LTD, South Korea

162-4, Insan-ni, Deogsan-myeon, Jinchenon-gan,

Chugcheongbug-go, 365-842 South Korea

Tel.: 43-537-4101

Fax: 43-537-4110

Эй энд Ди Скейлз, Компани Лимитед, Южная Корея

162-4, Инсан-ни, Душгсан-майон, Жинчен-ган,

Чунгчеонгбуг-го, 365-842, Южная Корея

Тел.: 43-537-4101

Факс: 43-537-4110

ФИРМА-ПОСТАВЩИК

A&D RUS CO, LTD, Россия

Dorozhnaya str., 3, bld. 6, room 8B, Moscow, 117545, Russia

Tel.: [7] (495) 937-33-44

Fax: [7] (495) 937-55-66

Компания ООО «Эй энд Ди РУС», Россия

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 6, комн. 8Б

Тел.: [7] (495) 937-33-44

Факс: [7] (495) 937-55-66